


2

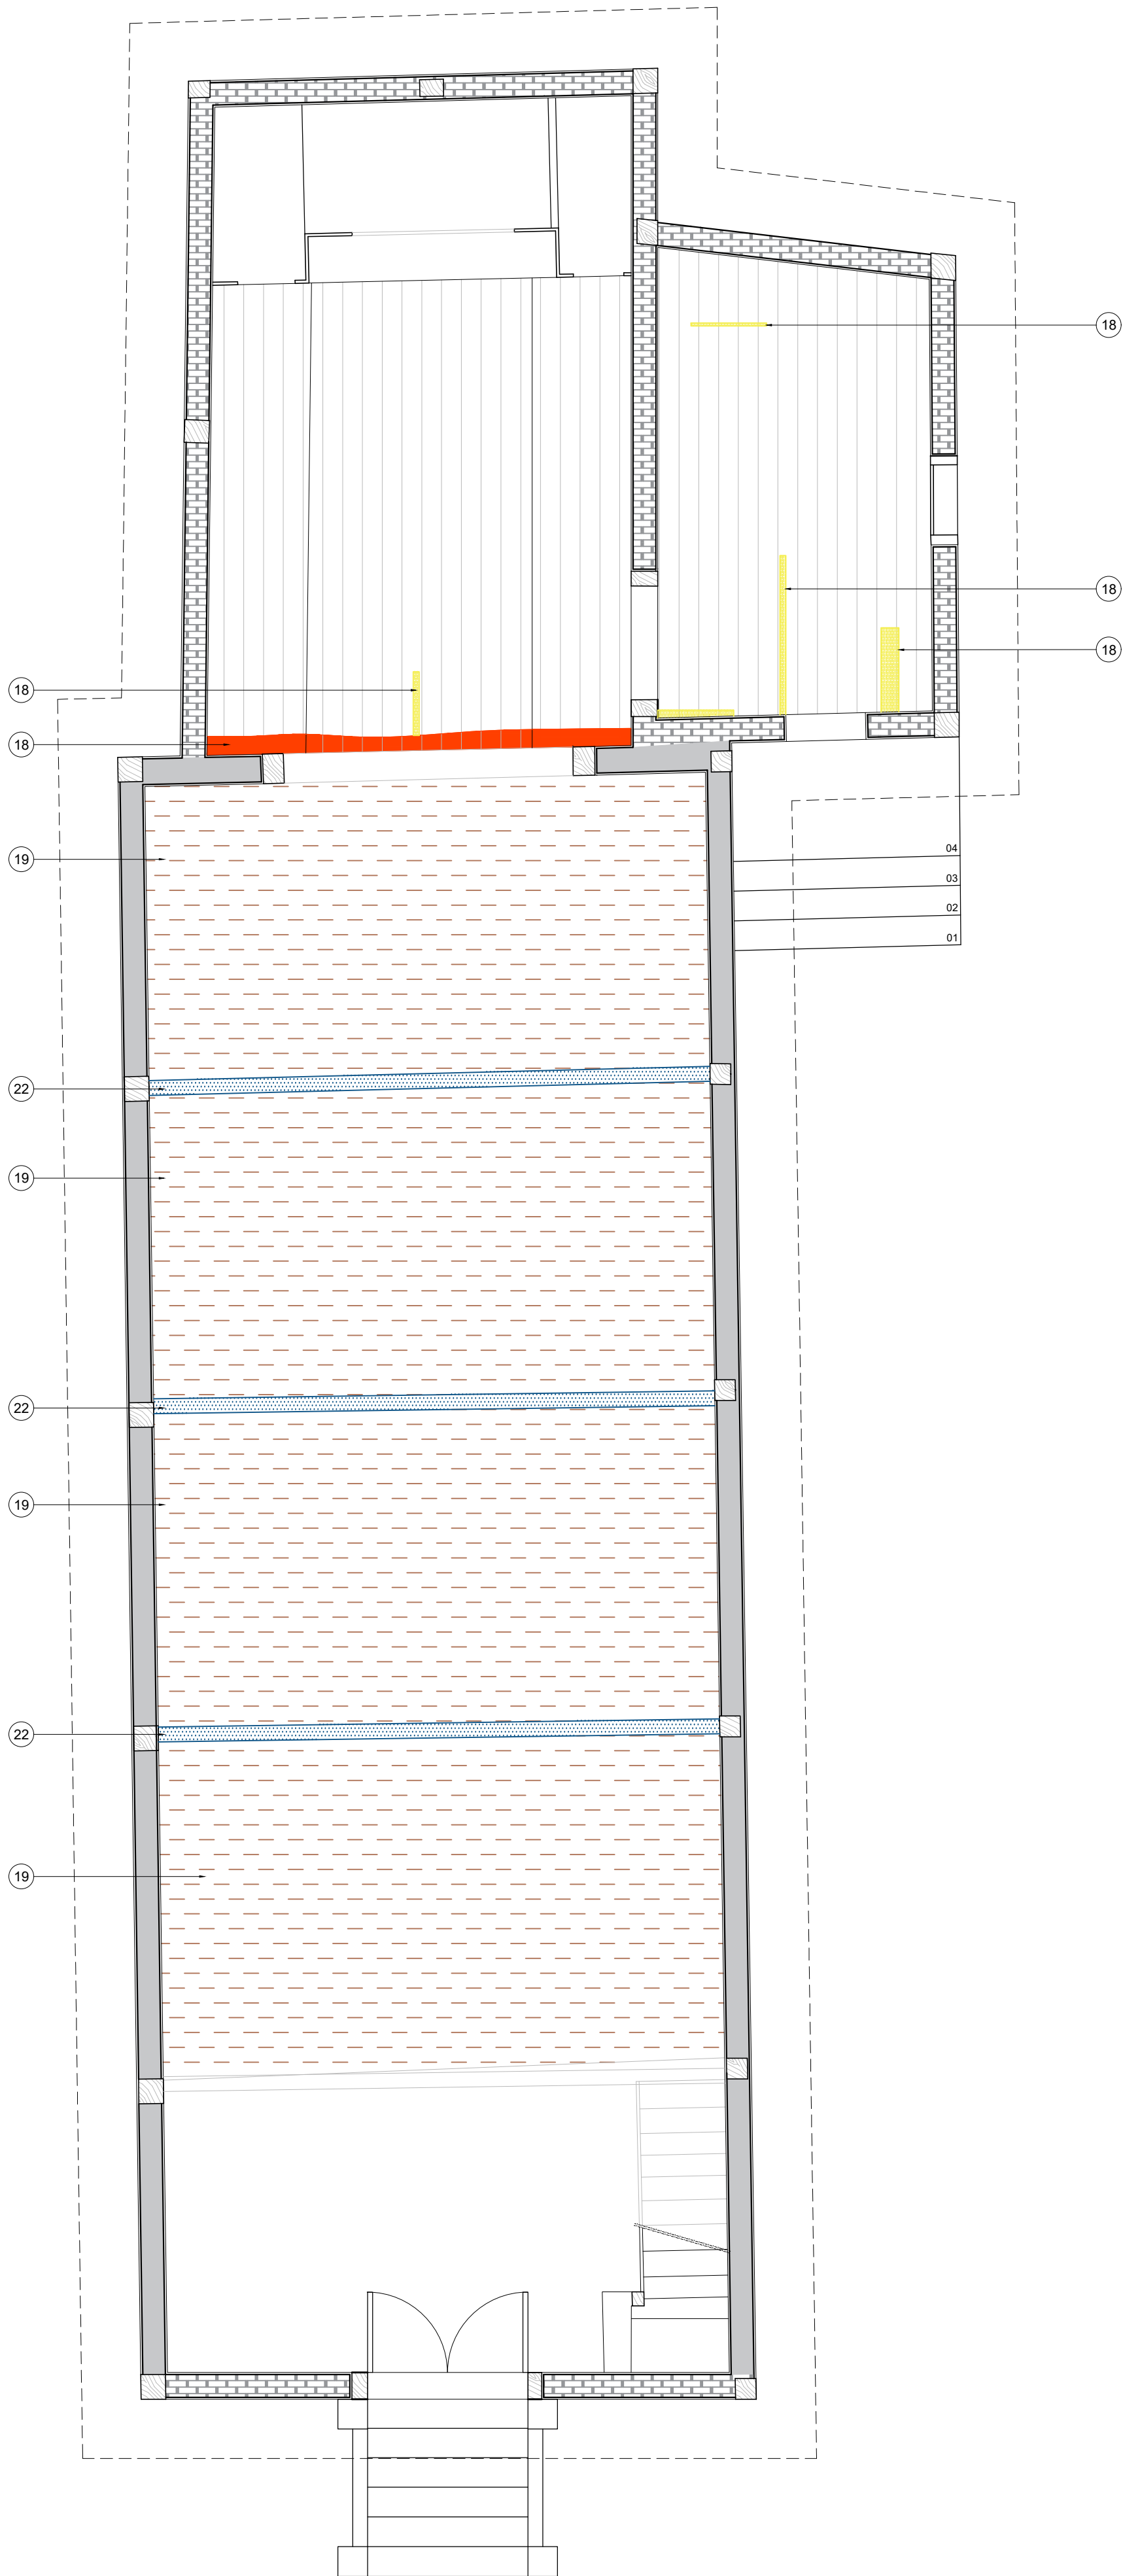

MAPEAMENTO DE DANOS  
CAPELA N. S. SANT'ANA- PLANTA BAIXA NÍVEL NAVE  
ESCALA 1:50

18

18

18

04

03

02

01

22

19


22

19


22

19

19

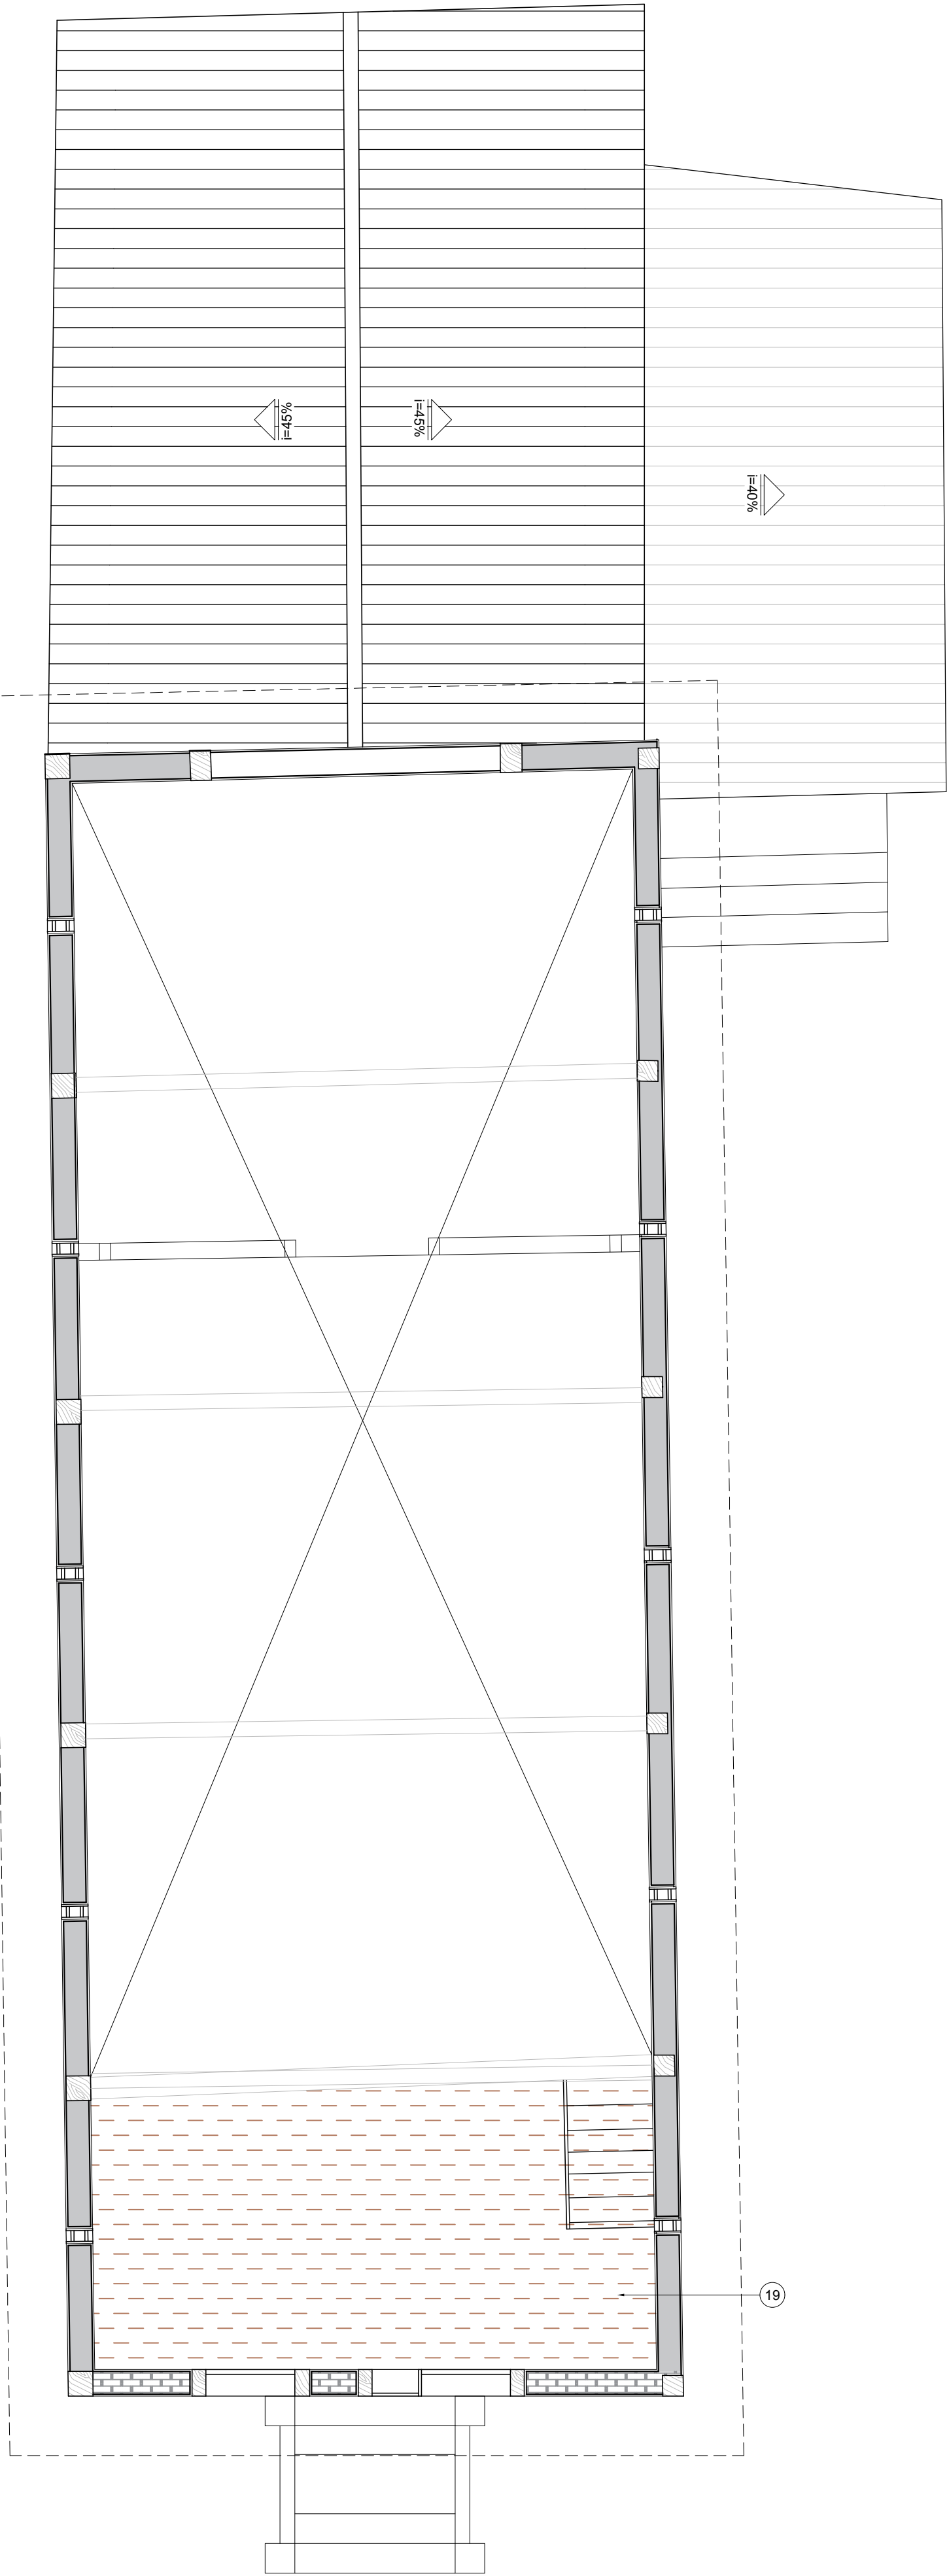

MAPEAMENTO DE DANOS  
CAPELA N. S. SANT'ANA- PLANTA BAIXA NÍVEL CORO  
ESCALA 1:50

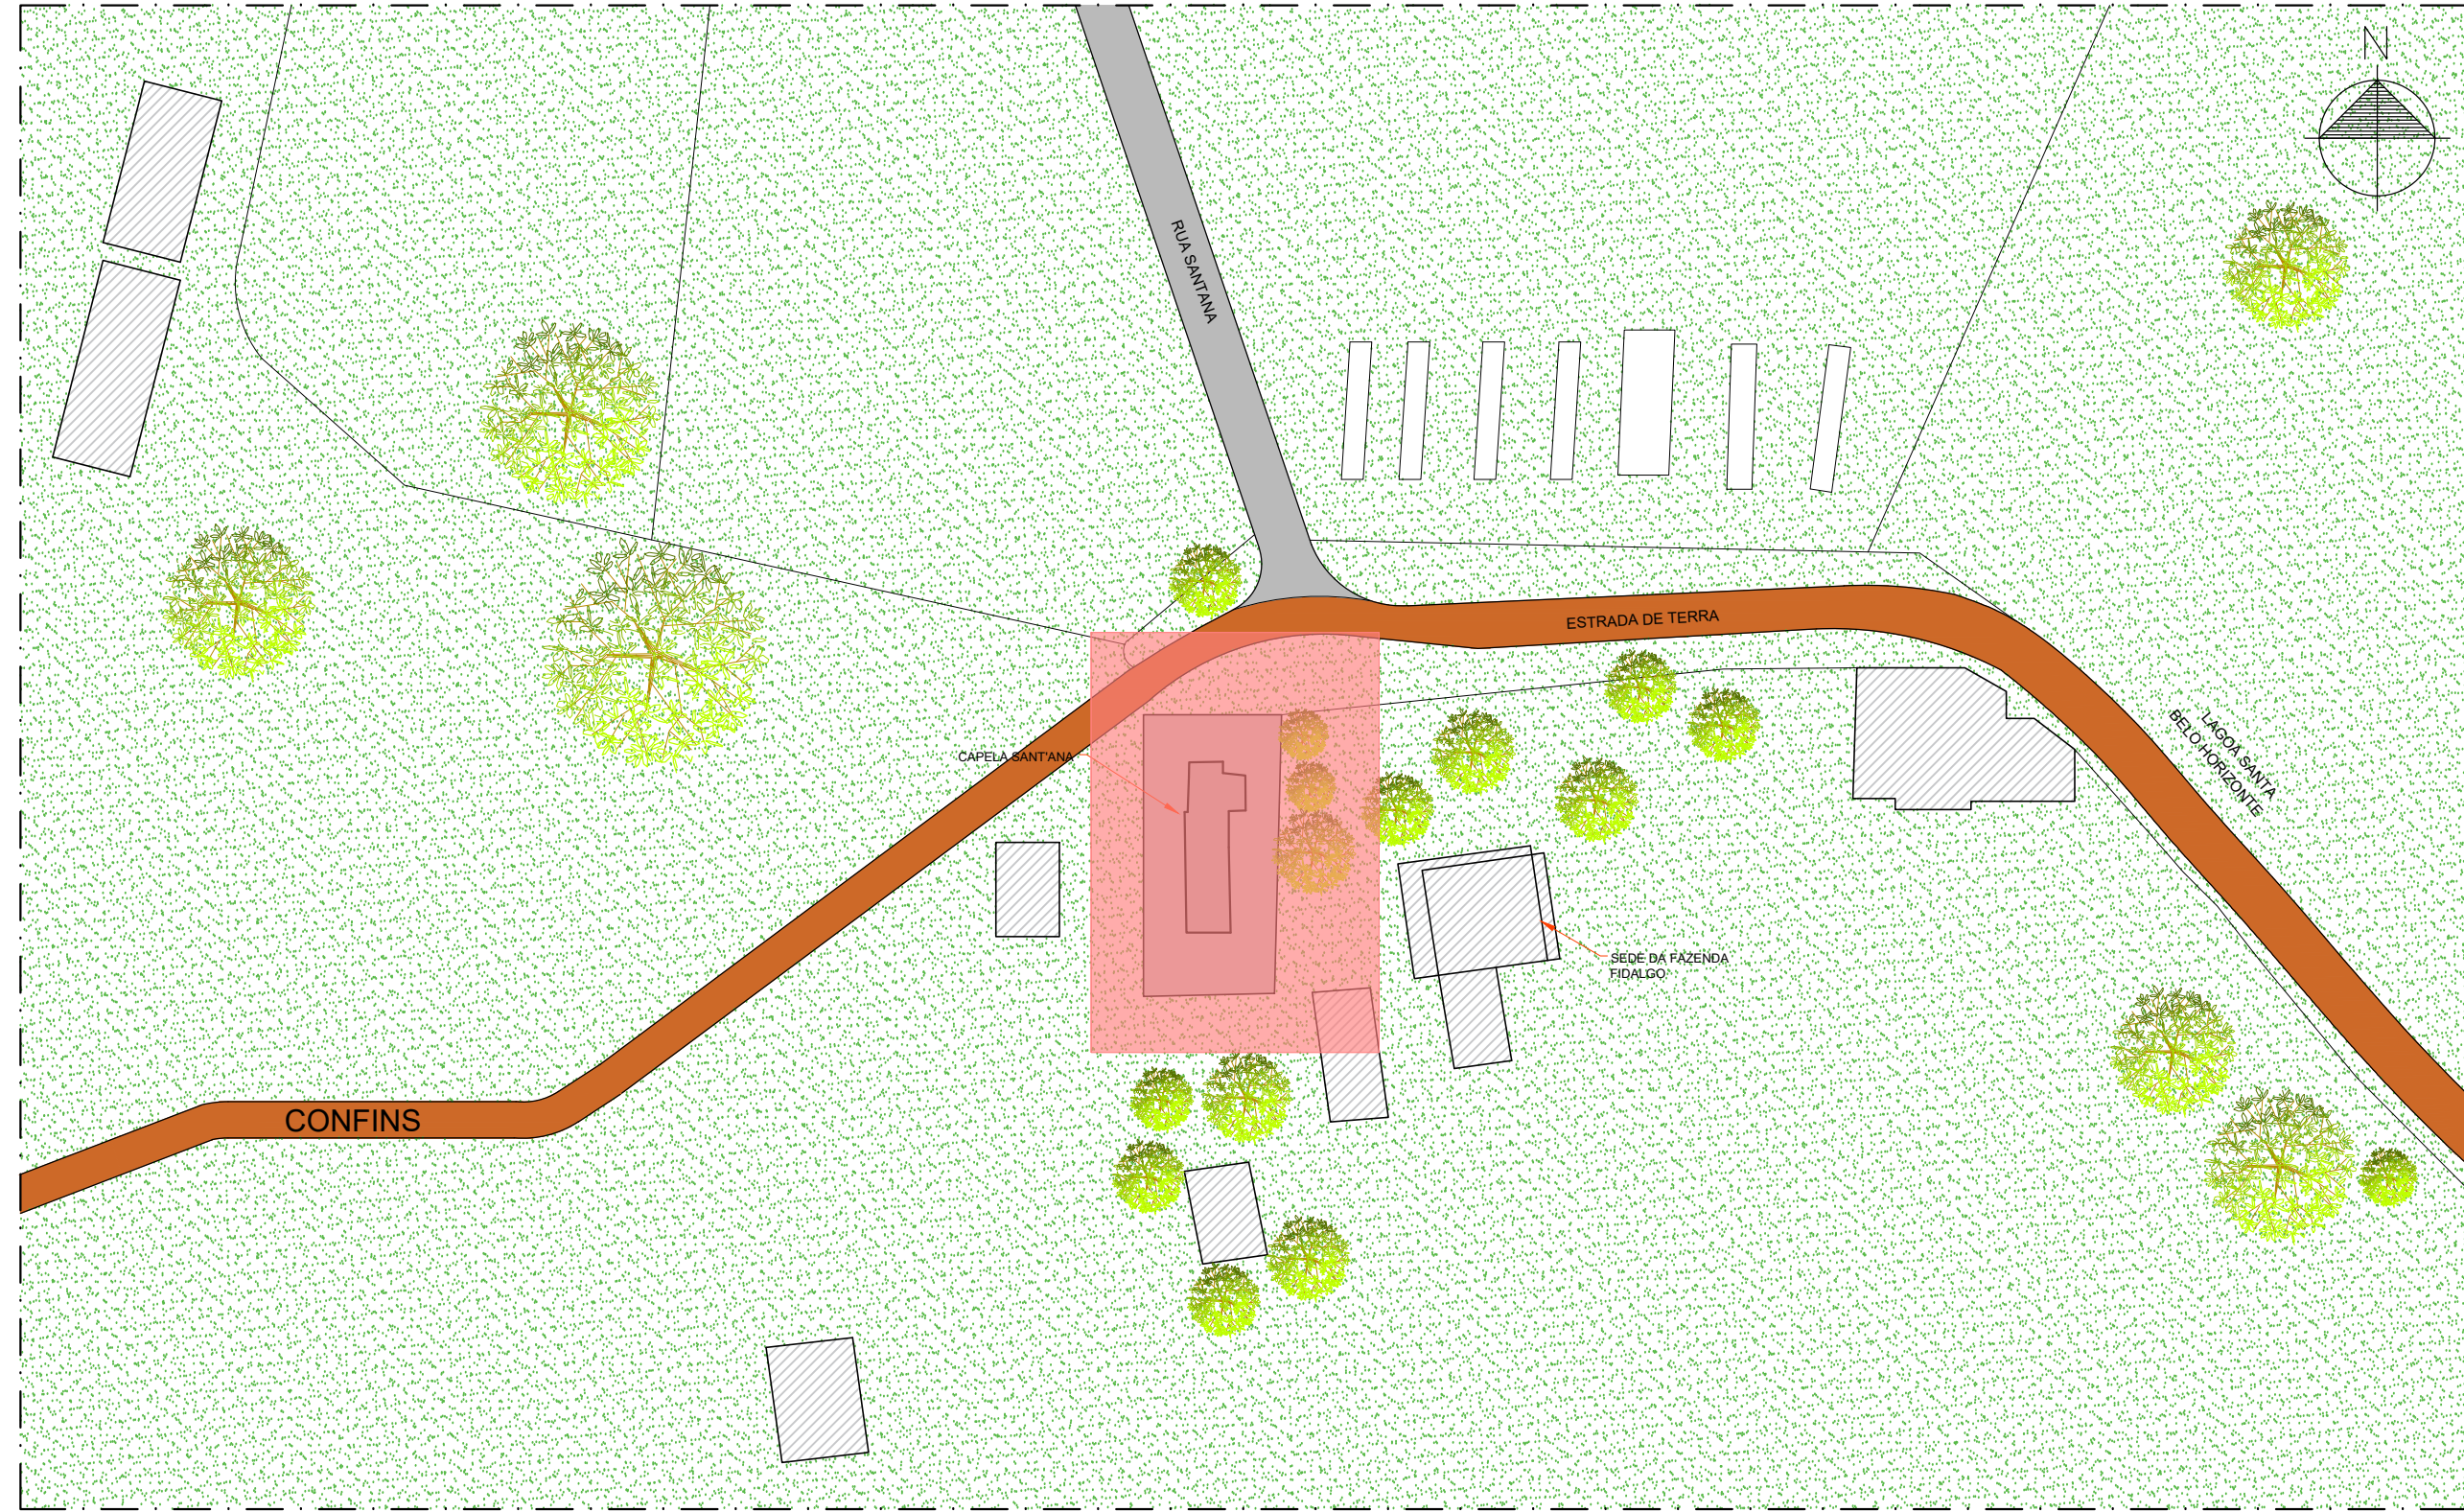

PLANTA DE SITUAÇÃO  
ESCALA 1:1000

## ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA DA PATOLOGIA - ESPECIFICAÇÕES NO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO

### PATOLOGIA DA EDIFICAÇÃO

01- VEGETAÇÃO NECESSITANDO DE CAPINA
02- MANCHAS D'ÁGUA (ÁGUA PLUVIAL)
03- PAREDE PULVULENTA
04- DANOS PONTUAIS NO REBOCO
05- HIGROSCOPICIDADE
06- MANCHAS ESCURAS
07- INTERVENÇÃO INADEQUADA NO MURO DE PEDRA
08- SUJIDADES DIVERSAS
09- DEGRAUS EXTERNOS DANIFICADOS
10- PRESENÇA DE ESCREMENTO DE CUPIM
11- PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS
12- SUJIDADES NAS TELHAS
13- PINTURA INADEQUADA
14- ESCREMENTO DE AVES OU MORCEGOS
15- ESCREMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE
16- FISSURAS SUPERFICIAIS OU DESPRENDIMENTO DO REBOCO SOB A ESTRUTURA AUTÔNOMA
17- FISSURAS CRÍTICAS
18- PEÇAS DO FORRO DE MADEIRA SOLTAS
19- SUPRESSÃO DO FORRO
20- PISO QUEBRADO
21- PERDA DA ARGAMASSA DO PISO
22- INTERVENÇÃO INADEQUADA DO TIRANTE
23- PRESENÇA DE TRAÇAS NA PAREDE
24- PRESENÇA DE NINHO DE CUPIM
25- SUPRESSÃO DO GUARDA-CORPO
26- PISO DANIFICADO
27- ESCADA DO CORO DANIFICADA
28- PERDA DA CALAFETAÇÃO DO PISO

### PATOLOGIA DAS ESQUADRIAS

29- VERIFICAÇÃO DAS FERRAGENS
30- PRESENÇA DE CUPIM NA MADEIRA
31- PORTA/JANELA EMPENADA
32- OXIDAÇÃO DO FERRO

### PATOLOGIA DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS

33- PRESENÇA DE CUPIM NAS MISULAS
34- FORRO DE MADEIRA COM PEÇAS SOLTAS
35- DESPRENDIMENTO DA MADEIRA
36- MADEIRA QUEBRADA, CAUSANDO PASSAGEM PARA O FORRO
37- PERDA DA POLICROMIA
38- FISSURA LEVE
39- SUPRESSÃO DO ARCO DO CRUZEIRO

## NOTAS

OBSERVAÇÕES GERAIS:  
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL  
2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL  
3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA  
4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO  
5 - LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO, FOI FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	ATP	PRN	ICGL	11/2020

TIPOS DE EMISSÃO	ATP - ANTEPROJETO BSC - BÁSICO EXE - EXECUTIVO	APV - APROVADO PCT - P/ CONSTRUÇÃO ASB - "AS BUILT"	CNC - CANCELADO
------------------	--	---	-----------------

ELABORAÇÃO:  
**OPUS PROJETOS**  
RUA ARAGUARI, Nº741, SALA 10 - BARRIO PRETO  
BELO HORIZONTE - MG  
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920  
EMAIL: contato@opusprojetosengenharia.com.br

REALIZAÇÃO:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
RUA SÃO JOÃO, Nº 290 - BARRIO CENTRO  
LAGOA SANTA - MG - CEP: 33400-000  
TEL: (75) 3868-1360

CAPELA NOSSA SENHORA DE SANT'ANA  
LAGOA SANTA - MG

## PROJETO DE RESTAURO

AUTORIA DO PROJETO: <i>Patricia Rodrigues Nunes</i> PATRICIA RODRIGUES NUNES CAU - A171254-3	CONTRATANTE DO PROJETO: <i>Isabela Cristina Gonçalves Lacerda</i> ISABELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA CAU - A170973-9	RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE
DATA: DEZEMBRO/2020	ESCALA: INDICADA	CÓDIGO: PRJ-RST
TÍTULO DOS DESENHOS: MAPEAMENTO DE DANOS - PLANTA NÍVEL NAVE- FORRO MAPEAMENTO DE DANOS - PLANTA NÍVEL CORO - FORRO	PRANCHAS: 07/10	TÍTULO DOS DESENHOS: SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.