


A

B

C


D

E

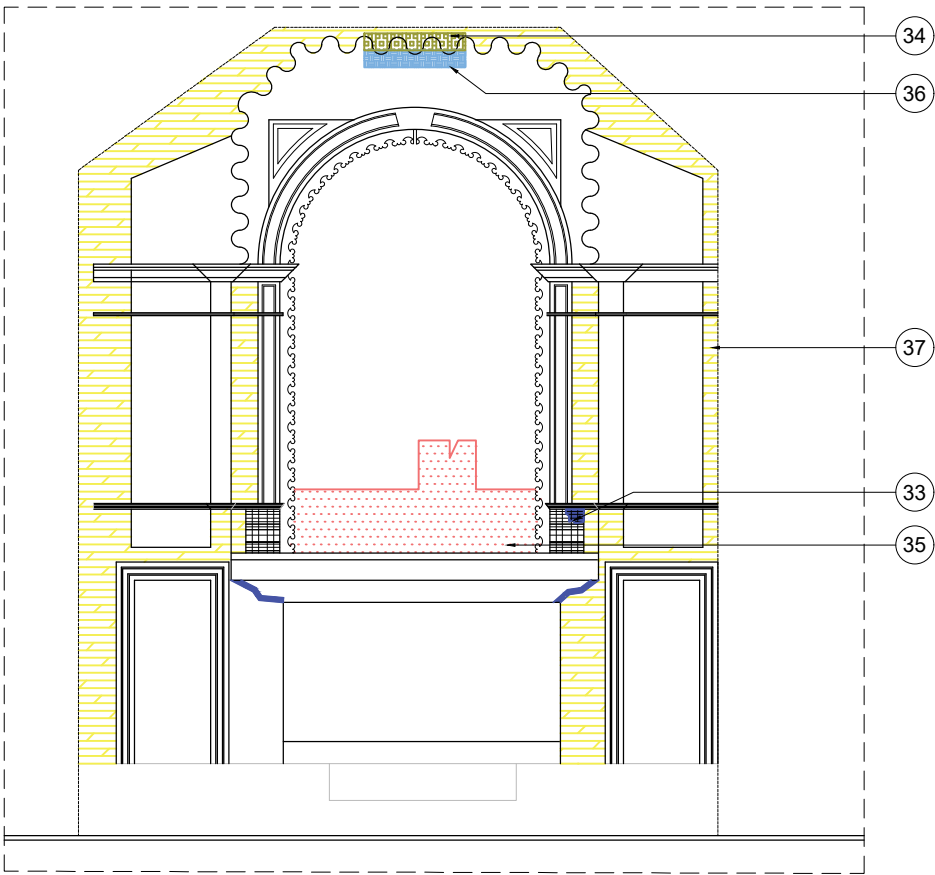

MAPEAMENTO DE DANOS
CAPELA N. S. SANT'ANA- RETÁBULO


ESCALA 1:50

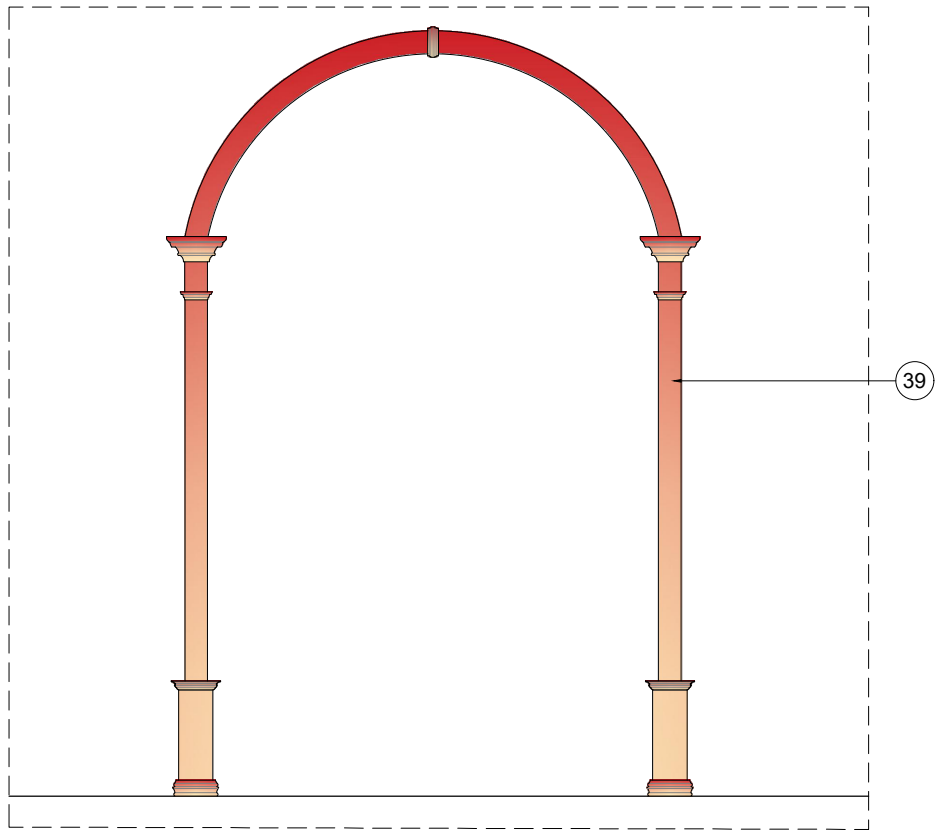

MAPEAMENTO DE DANOS
CAPELA N. S. SANT'ANA- ARCO DO CRUZEIRO

ESCALA 1:50

ESPECIFICAÇÕES	
LEGENDA DA PATOLOGIA - ESPECIFICAÇÕES NO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO	
PATOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	
01- VEGETAÇÃO NECESSITANDO DE CAPINA	
02- MANCHAS D'ÁGUA (ÁGUA PLUVIAL)	
03- PAREDE PULVELURENTA	
04- DANOS PONTUAIS NO REBOCO	
05- HIGROSCOPICIDADE	
06- MANCHAS ESCURAS	
07- INTERVENÇÃO INADEQUADA NO MURO DE PEDRA	
08- SUJIDADES DIVERSAS	
09- DEGRAUS EXTERNOS DANIFICADOS	
10- PRESENÇA DE ESCREMENTO DE CUPIM	
11- PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS	
12- SUJIDADES NAS TELHAS	
13- PINTURA INADEQUADA	
14- ESCREMENTO DE AVES OU MORCEGOS	
15- ESCREMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE	
16- FISSURAS SUPERFICIAIS OU DESPRENDIMENTO DO REBOCO SOB A ESTRUTURA AUTÔNOMA	
17- FISSURAS CRÍTICAS	
18- PEÇAS DO FORRO DE MADEIRA SOLTAS	
19- SUPRESSÃO DO FORRO	
20- PISO QUEBRADO	
21- PERDA DA ARGAMASSA DO PISO	
22- INTERVENÇÃO INADEQUADA DO TIRANTE	
23- PRESENÇA DE TRAÇAS NA PAREDE	
24- PRESENÇA DE NINHO DE CUPIM	
25- SUPRESSÃO DO GUARDA-CORPO	
26- PISO DANIFICADO	
27- ESCADA DO CORO DANIFICADA	
28- PERDA DA CALAFETAÇÃO DO PISO	
PATOLOGIA DAS ESQUADRIAS	
29- VERIFICAÇÃO DAS FERRAGENS	
30- PRESENÇA DE CUPIM NA MADEIRA	
31- PORTA/JANELA EMPENADA	
32- OXIDAÇÃO DO FERRO	
PATOLOGIA DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS	
33- PRESENÇA DE CUPIM NAS MÍSULAS	
34- FORRO DE MADEIRA COM PEÇAS SOLTAS	
35- DESPRENDIMENTO DA MADEIRA	
36- MADEIRA QUEBRADA, CAUSANDO PASSAGEM PARA O FORRO	
37- PERDA DA POLICROMIA	
38- FISSURA LEVE	
39- SUPRESSÃO DO ARCO DO CRUZEIRO	

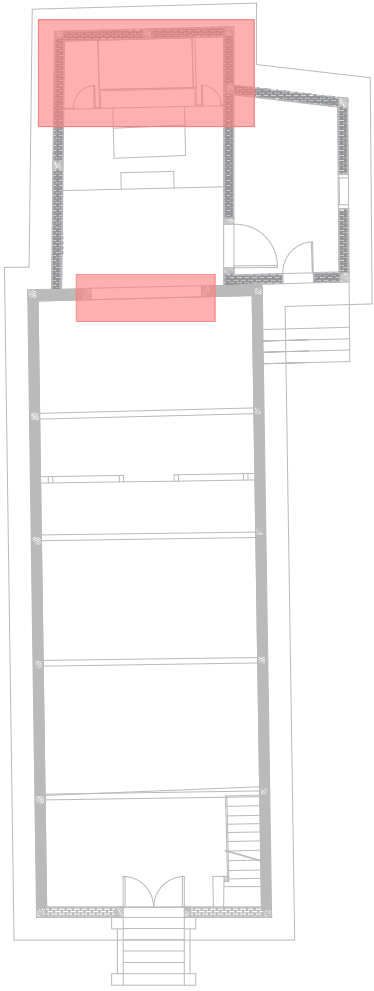

MAPA CHAVE
CAPELA N. S. SANT'ANA- PLANTA BAIXA NÍVEL NAVE

ESCALA 1:200

NOTAS					
OBSERVAÇÕES GERAIS:					
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL					
2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL					
3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA					
4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO					
5 - LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO, FOI FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.					
REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	ATP	PRN	ICGL	11/2020
TIPOS DE EMISSÃO	ATP - ANTEPROJETO BSC - BÁSICO EXE - EXECUTIVO		APV - APROVADO PCT - P/ CONSTRUÇÃO ASB - "AS BUILT"		CNC - CANCELADO
ELABORAÇÃO:					
REALIZAÇÃO:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA					
RUA SÃO JOÃO, N° 290 – BAIRRO CENTRO LAGOA SANTA–MG – CEP.: 33400–000 TEL.: (73) 3868–1360					
CAPELA NOSSA SENHORA DE SANT'ANA LAGOA SANTA - MG					
PROJETO DE RESTAURO					
AUTORIA DO PROJETO:			CONTRATANTE DO PROJETO:		
<div> PATRÍCIA RODRIGUES NUNES CAU – A171254–3</div>			<div> ISABELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA CAU – A170973–9</div>		
			RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE		
DATA: DEZEMBRO/2020			ESCALA: INDICADA		CÓDIGO: PRJ-RST
TÍTULO DOS DESENHOS: MAPEAMENTO DE DANOS - RETÁBULO MAPEAMENTO DE DANOS - ARCO DO CRUZEIRO					PRANCHA: 10/10
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.			TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-ATP-RST-LGS-CNS-0303-REV00		